

99.5MM

137.5MM



型号：AR63A

测振仪  
使用说明书



说明书版本号：SZ63A-3

## 引言

- ▷ 感谢您购买本公司生产的测振仪。
- ▷ 本手册仅提供本测振仪的相关测量功能之使用资讯，  
以及使用方面的注意事项，要发挥本产品的最佳使用  
效能，使用前请详阅本手册，并请 保管本手册，  
以便不时之需。
- ▷ 在正式使用之前，请先进行一些简单的测量测试，以  
确定测量功能正常。

# 目 录

## 一. 使用前须知

- ▷ 检查 ----- (01)
- ▷ 介绍 ----- (02)
- ▷ 特点和功能 ----- (02)
- ▷ 产品规格 ----- (03)
- ▷ 产品主要部件说明 ----- (04)
- ▷ 屏幕显示说明 ----- (06)

## 二. 操作说明

- ▷ 选择测量方式----- (07)
- ▷ 安装电池----- (08)
- ▷ 开机并检查电池----- (09)
- ▷ 选择测量模式----- (10)
- ▷ 选择高低频----- (11)
- ▷ 测量----- (12)
- ▷ 振动转换表----- (14)
- ▷ 加速度测量中的接触共振----- (15)

## 三. 其它事项

- ▷ 注意事项----- (17)
- ▷ 保养和保修----- (18)
- ▷ 特殊声明----- (19)

## ■ 特殊声明:

- ▷ 旧电池须按照地方法律和规则来处理!
- ▷ 本公司保留对本产品设计规格及说明书内容的更新、修改权利，若有变更，恕不另行通知！

 IntelliSafe 



## 一、使用前须知

### 检 查

购买本产品时请打开包装盒，检查以下组件，如有缺少所述物品中一件或使用说明书出现缺 等严重影响阅读的情况，请与出售本仪器的经销商联系。

▷ 测振仪	1个
▷ 9V碱性电池	1个
▷ 产品说明书	1本
▷ 保修卡	1张
▷ 长(L)探头	1个
▷ 皮套	1个
▷ 铝盒	1个

-01-

### 保 养 和 保 修

#### 保养：

1. 电池更换及保养：
  - a. 仪器工作中，当LCD屏幕上出现“□”符号时，用户应及时更换电池。请参照本手册第9 图示。
  - b. 长时间不使用本测试仪时，请取出电池，以防电池漏液，这样将严重损坏测试仪寿命。
2. 不要将测试仪存放在以下环境中：
  - a. 可能被水溅湿或有高度灰尘的地方
  - b. 高浓度盐或硫磺的空气中
  - c. 带有其他气体或化学物质的空气中
  - d. 高温高湿度（50℃, 90%RH以上），或阳光直射的地方。
3. 不要拆卸此机或试图将内部改变
4. 酒精、稀释液等对机壳，尤其是对LCD视窗有腐蚀作用，所以清洁机壳时用少量水轻轻擦拭即可。

#### 保修：

1. 有关保修条例请参阅为您提供的保修卡。
2. 凡用户自行拆装本公司产品、因购置后运输或保管不当、未按要求操作而造成产品损坏，以及私自涂改保修卡、无购凭证者，本公司不予保修。

其它事项

-18-

### 三、其它事项

#### 注意事 项



测量机器的外露旋转部分或传动系部分时，请极尽小心以避免被卷入机器内。



假如过渡震荡，接收器有可能产生对人耳有害的非常高的声压，使用信号输出插座这一功能时请您小心！

-17-

#### 介绍

本产品采用人工极化陶瓷压电效应设计而成，适用于机械设备常规振动的测量，特别是旋转和往复机械中的振动测量，可测量振动位移、速度和加速度，被广泛用于机械制造、电力冶金、一般航空航天等领域。

使  
用  
前  
须  
知

#### 功 能 和 特 点


- ▷ LCD直观显示测量值、测量状态
- ▷ 可测量加速度、速度及位移
- ▷ 可选择不同振动频率特性
- ▷ 采用高灵敏度探头，测量准确
- ▷ 配备长、短探头各一个，适合各种不同场所测量
- ▷ 设有AC信号输出接口
- ▷ 低电指示功能
- ▷ 自动关机功能
- ▷ LCD背光灯功能
- ▷ 设计简单、结构紧凑，便于随身携带使用

-02-

## 产品规格

技术参数	技术指标
振动采集:	压电陶瓷加速计 (剪切型)
加速度测量范围:	0.1~199.9m/s <sup>2</sup> 峰值
速度测量范围:	0.1~199.9mm/s 有效值
位移测量范围:	0.001~1.999mm 峰-峰值 速度和位移范围能达到加速度 199.9 m/s <sup>2</sup> 下的极限值
测量误差:	5 % 2 digits
加速度测量频率范围:	10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (Hi)
速度测量频率范围:	10Hz~1KHz (LO)
位移测量频率范围:	10Hz~1KHz (LO)
LCD显示:	3位半数字显示
显示数据更替周期:	1秒
数据输出:	AC输出 2V Peak (显示全量程) 负载: 10KΩ或高阻耳机可以连接
供电:	9V碱性方块电池
静态电流:	≤20μA
工作电流:	≤25mA
电池寿命:	连续使用20小时
自动关机功能:	无操作1分钟后自动关机
LCD背光功能:	无操作7秒后关闭
工作温度范围:	0~40°C
工作湿度范围:	30~90%RH
低电指示:	6.9V 0.2V
尺寸:	67x30x183mm
重量:	147G(不含电池)

-03-

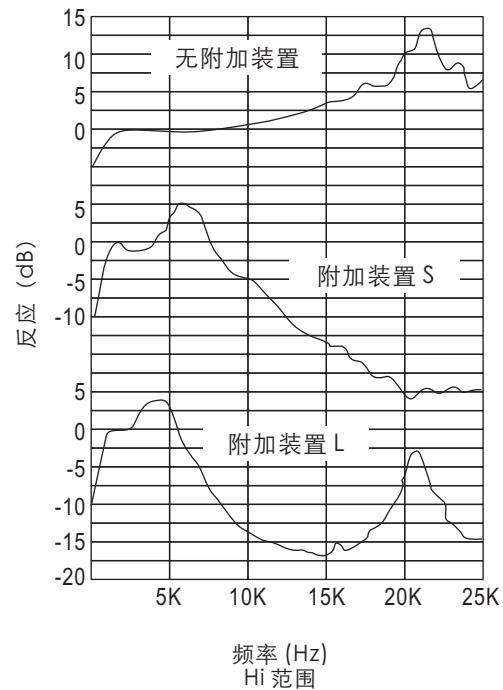


-16-

操作说明


## 加速度测量中的接触共振曲线

(与 FFT 信号分析器一起进行测量)

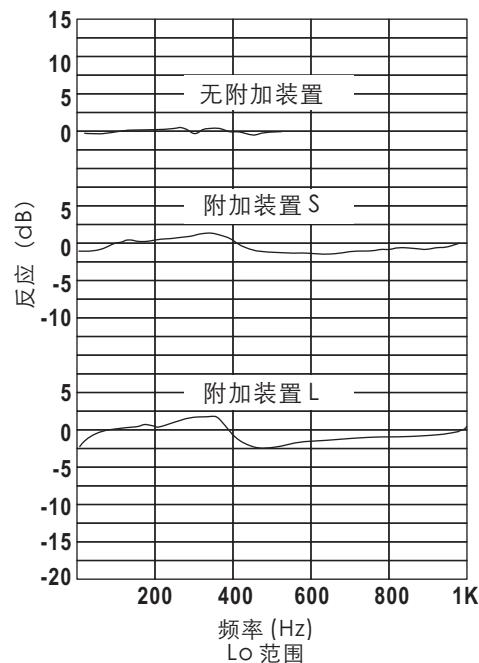

-15-

## 产品主要部件说明

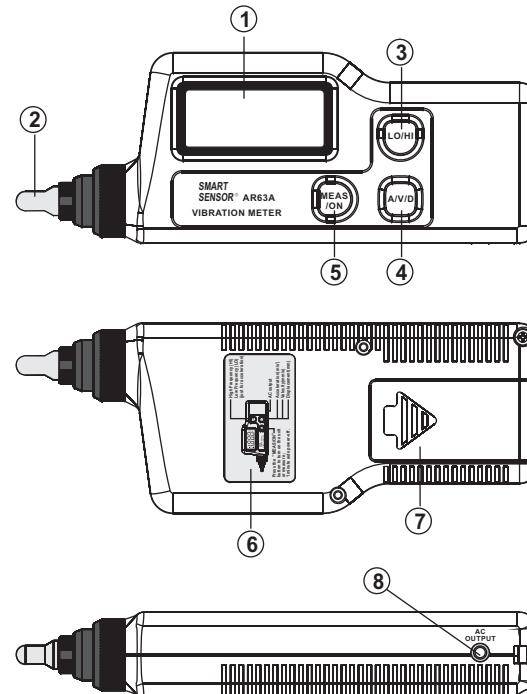

-04-

使用前须知


1. 液晶显示屏
2. 探头
3.  : 频率特性选择键(只对加速度)
4.  : 测量模式(加速度/速度/位移)选择键
5.  : 开机及测量键, 按一下开机, 在测量过程中需按住此键不放, 松开则锁定数据。
6. 简易操作指示标签
7. 电池门
8. AC信号输出插座



注意:

以上对接键功能的描述仅为简单介绍, 详细的功能描述及操作请参阅本手册中的“操作说明”部分。

## 振动转换表

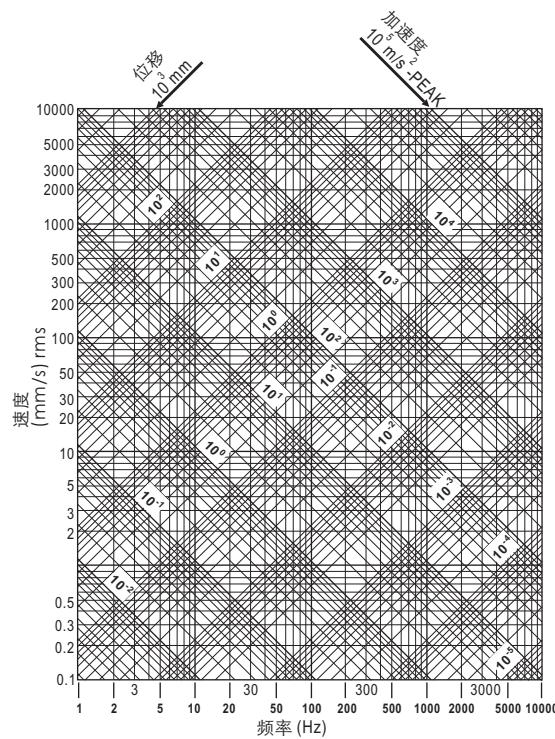

操作说明




当再次按下“**MEAS /ON**”键时，当前已锁定的读数则被取消，进入一次新的测量。

#### 注意：

- ▷ 采用短探头(S)可分别测量高频/低频范围振动。
- ▷ 长探头(L)仅适用于低频测量，当测量加速度时，当频率超过1KHz时，请更换短探头再行测量。
- ▷ 当加速度高频(HI)测量模式转换为速度或位移测量模式时，高频(HI)自动转换为低频(LO)。
- ▷ 开机后无任何操作，1分钟后自动关机。
- ▷ LCD背光灯在无任何操作7秒后自动关闭。

#### 屏 幕 显 示 说 明

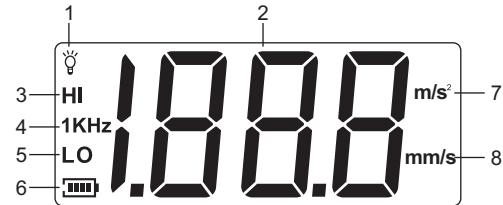


1. : 背光灯指示，测量中7秒后无任何操作背光灯关闭。
2. 测量数值显示区
3. **HI** : 高频指示(1KHz~15KHz)
4. **1KHz** : 1KHz 指示
5. **LO** : 低频指示(10Hz~1KHz)
6. : 电池标记，表示当前剩余电量。有以下五种等级：
  - : 电量充足
  - : 电量较充足
  - : 电量已接近不足
  - : 电量即将耗尽，需换电池
  - : 电量已耗尽
7. **m/s<sup>2</sup>** : 测量加速度时，LCD屏幕显示加速度单位 “m/s<sup>2</sup>”
8. **mm/s** : 测量速度时，LCD屏幕显示速度单位 “mm/S” ；  
测量位移时，LCD屏幕显示位移单位 “mm” 。

## 二、操作说明


### 选择测量方式

测量方式分以下三种情况，请根据实际情况选择：


- a. 用短(S)探头测量：此探头为随机安装，这种方式适应于比较宽的范围振动测量，并能取得好的响应数值，如下图：

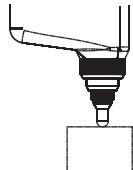

- b. 用长(L)探头测量：此探头为附件，放于包装盒中，主要用在较狭窄或特殊物体领域，反应较快，如下图：

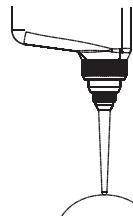

- c. 拆下五金探头测量：用于平坦物体表面测量，以取得稳定数据，如下图：


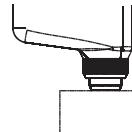


-07-

### 测 量

根据所要测量的物理量及振源的频率，选择对应的测量模式(<sup>MEAS</sup>速度/速度/位移)及频率(HI/LO)，右手大姆指按住“<sup>MEAS</sup>”键不放，同时拿着测振仪用大约500G~1KG的压力对着被测物体，所测得的振动值即显示在LCD屏幕上，松开该按键数据锁定，(注意：测量时，请勿用大力将仪器压的被测物体上)。

如下图所示：

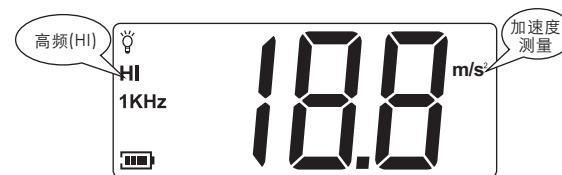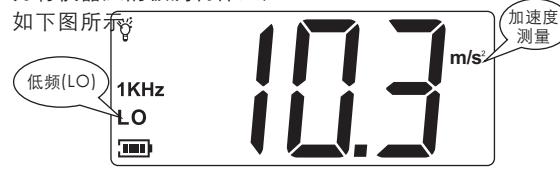


操作说明

-12-

## 选 择 高/低 频

高频“HI”仅适用于加速度测量模式

按“**LO/HI**”键选择高频(HI)测量或低频(LO)测量，  
如下图所示：

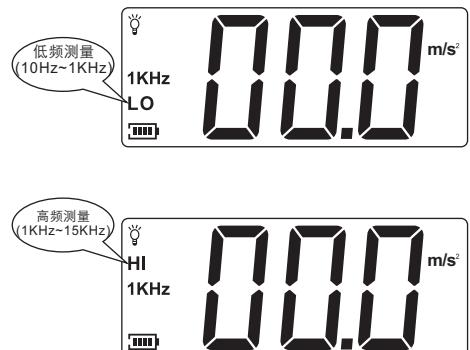

注意：  
高低频率选择只可用于加速度测量！


## 电 池 安 装 及 检 查

安装电池：

➤ 左手握紧机身，右手大姆指按住电池门按箭头所指方向打开电池门，如下图：



➤ 正确的将9V电池放入电池舱内，注意电池的极性，然后合上电池门，如下图：

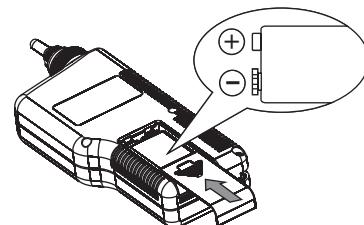


### 开机并检查电池状态

▷ 按“”键开机，如下图所示：



▷ 全屏显示1秒后，默认状态为加速度测量模式，此时若LCD屏幕上显示“”或“”符号，请及时更换电池，如下图：

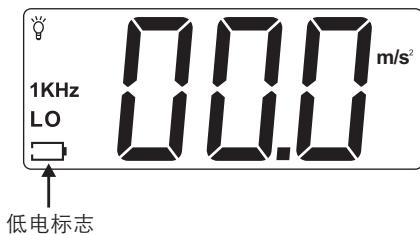


### 选择测量模式

▷ 按“”键选择测量模式，默认状态为加速度测量模式“m/s<sup>2</sup>”，如下图所示：



▷ 按一下此键进入速度测量模式“mm/s”，如下图所示：

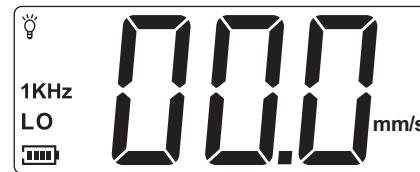

▷ 再按一下进入位移测量模式“mm”，如下图所示：

